

Datum der Bekanntgabe: 14.09.1998

Muster: Eurocopter Deutschland
EC 135

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
3061

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Eurocopter Deutschland EC 135 Alert Service Bulletin No. EC
135-53A-004 vom 14.08.1998

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Eurocopter Deutschland
EC 135

- **Baureihen:** alle
- **Werk-Nrn.:** 0001 bis 0074

Betrifft:

Rotor-System, Heckrotor, Lagerböcke der Heckrotor-Antriebswelle (rotor system, tail rotor, bearing supports of tail rotor drive shaft, ATA-Code 53-40-00
- nicht fluchtende bzw. nicht senkrecht stehende Lagerhalterungen am Leitwerksträger sowie Korrosions- und Rißanfälligkeit
- ggf. kann dieser Fehler den Ausfall des Heckrotors verursachen und damit zum Verlust des Hubschraubers führen

Maßnahmen:

1. Austausch der Lagerböcke der Heckrotor-Antriebswelle
2. Einbau von Verstärkungstreben im Heckausleger
3. Einmaliges Nachziehen der Verschraubungen an den Lagerhalterungen
4. Inspektion der Lagerböcke und der Verschraubungen der Heckausleger-Verstärkungstreben

Fristen:

Durchführung der Fristen wie folgt:

1. Bis zum 31.12.1998.
2. Bis zum 31.12.1998.
3. 14 Tage nach Durchführung von Maßnahme 1.
4. Alle 50 Flugstunden.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *