

Datum der Bekanntgabe: 02.07.1999

Muster: Eurocopter Deutschland
EC 135

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
3061

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Eurocopter Deutschland EC 135 Alert Service Bulletin No. EC
135-62A-005 vom 01.07.1999

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Eurocopter Deutschland
EC 135

- Baureihen: alle
- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

Hauptrotor, Hauptrotorblatt
- ggf. Loslösung der Mutter der Dehnschraube zur Befestigung des Lagerhalters für die Schwenkgelenke

Dieser Mangel kann ggf. zu erheblichen Betriebsstörungen bis hin zum Verlust eines Rotorblattes führen.

Maßnahmen:

Inspektion der Drahtsicherung und des Schraubenkopfes der Dehnschraube gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:

Durchführung wie folgt:

Nach dem letzten Flug des Tages ist einmalig eine Sichtinspektion durchzuführen.

Wiederholung der Inspektion alle 15 Flugstunden, bis der Austausch von Muttern und Lagerzapfen gegen modifizierte Muttern und Lagerzapfen durchgeführt wurde.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *