

Datum der Bekanntgabe: 21.09.2000

Muster: Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Dornier 328 Service Bulletin No. SB-328-32-305 vom 02.11.1999

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- **Baureihen:** Dornier 328-100
- **Werk-Nrn.:** - alle, ausgerüstet mit Einfahr-Verriegelungshakenbaugruppe P/N 22405-000-04

Betrifft:

Fahrwerk, Einfahr-Verriegelungshaken

- ggf. Beschädigungen und Bruch des Verriegelungshaken
- bedingt durch einen Fehler bei der Herstellung, welcher die Ermüdungsfestigkeit des Bauteiles herabsetzt, kann es zum Bruch des Verriegelungshaken kommen. Dieser Lufttüchtigkeitsmangel kann zum ungewollten Ausfahren des Fahrwerkes führen und zum Verlust der Fahrwerksklappen sowie weiterer Betriebsstörungen führen.

Maßnahmen:

Austausch von Bauteilen gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

Fristen:

Die Maßnahmen müssen durchgeführt werden, bevor die o. g. Verriegelungsbaugruppe 12000 Flüge erreicht hat.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
