



N°	1/2
CF-2007-14 Date d'émission 24 août 2007	

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ

La présente consigne de navigabilité (CN) est peut-être applicable à un aéronef qui serait, selon nos dossiers, immatriculé à votre nom. Les CN sont publiées en vertu du **Règlement de l'aviation canadien (RAC) 593**. Selon le **RAC 605.84** et les détails de l'**Appendice H du Standard 625 du RAC**, un aéronef immatriculé au Canada ne demeure navigable que s'il continue à respecter toutes les CN qui lui sont applicables. L'autorité de vol de l'aéronef risque de ne pas demeurer en vigueur si l'on ne se conforme pas aux exigences d'une CN. Pour faire une demande d'un autre moyen de se conformer, on doit se conformer aux exigences du **RAC 605.84** et le **Standard** mentionné ci-dessus.

Cette CN a été publiée par la division du Maintien de la navigabilité (AARDG), direction de la Certification des aéronefs, Transports Canada, Ottawa, tél. 613 952-4357.

Numéro : CF-2007-14

Sujet : Ensembles de disques – Arbre de transmission du rotor de queue (accouplements Thomas)

En vigueur : 17 septembre 2007

Applicabilité : Les hélicoptères de modèle 407 de Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) portant des numéros de série allant jusqu'à 53709, 53711 à 53716, 53718, 53720 à 53722 et ceux de modèle 427 portant des numéros de série allant jusqu'à 56056 et 58001 à 58002.

Conformité : Tel qu'indiqué, à moins que ce ne soit déjà fait.

Contexte : Il a été établi que les ensembles de disques portant la référence (réf.) 407-340-340-103 fabriqués entre le 1^{er} novembre 2005 et le 30 novembre 2006, risquaient d'avoir une épaisseur de disques insatisfaisante ou de disques pas bien indexés.

Mesures correctives : **A. Vérification**

Dès que possible, mais au plus tard 25 heures de temps dans les airs ou 30 jours après la date d'entrée en vigueur de la présente consigne, vérifier la date de fabrication et s'assurer de la bonne épaisseur et du bon indexage des ensembles de disques portant la réf. 407-340-340-103 déjà posés sur des hélicoptères et en inventaire, conformément aux instructions fournies dans les bulletins de service d'alerte (BSA) pertinents dont la liste suit, ou dans toute révision ultérieure approuvée par le Chef, Maintien de la navigabilité aérienne, Transports Canada.

Modèle d'hélicoptère	Bulletin de service d'alerte
407	BSA-407-07-76 en date du 28 mars 2007
427	BSA-427-07-17 en date du 28 mars 2007

B. Corrections

1. Ensemble de disques en inventaire :

- Si la date de fabrication ne se situe pas entre le 1^{er} novembre 2005 et le 30 novembre 2006, l'ensemble de disques ne demande aucune autre mesure.
- Si nécessaire, ajuster l'épaisseur de l'ensemble de disques en enlevant un disque ou en en ajoutant un nouveau.
- Si nécessaire, réindexer l'ensemble de disques conformément au manuel de maintenance pertinent.
- Attacher à l'ensemble de disques une étiquette de bon état de service sur laquelle figure une inscription indiquant que le BSA pertinent est respecté.

Selon le **RAC 202.51** le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d'adresse, dans les sept jours suivant ce changement.

Pour demander un changement d'adresse, veuillez contacter le **Centre des communications de l'Aviation civile (AARC)** à la **Place de Ville, Ottawa (Ontario) K1A 0N8**, ou **1 800 305-2059**, ou <http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/communications/centre/adresse/asp>.



2. Ensemble de disques posés sur un hélicoptère :

- (a) Dans les 10 heures de temps dans les airs, déposer tout ensemble de disque qui ne respecte pas l'épaisseur requise de 0,115 à 0,127 pouce (2,921 à 3,225 mm).
- (b) Dans les 300 heures de temps dans les airs ou à la prochaine inspection planifiée, selon la première éventualité, déposer tout ensemble de disques qui n'est pas bien indexé.
- (c) Si, à la suite de la vérification indiquée ci-dessus, l'ensemble de disques ne demande aucune autre mesure ou que sa date de fabrication ne se situe pas entre le 1^{er} novembre 2005 et le 30 novembre 2006, faire une annotation à cet effet dans le carnet.

Autorisation : Pour le Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités

P. Tang
Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne

Contact : M. Bogdan Gajewski, Maintien de la navigabilité aérienne, Ottawa, téléphone 613-952-4450, télécopieur 613-996-9178 ou courrier électronique gajewsb@tc.gc.ca, ou tout Centre de Transports Canada.