

Datum der Bekanntgabe: 20.11.1997

Muster: Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Dornier 328 Alert Service Bulletin Nr. 328-24-018 vom
05.08.1997

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- Baureihen: Dornier 328-100
- Werk-Nrn.: 3005 bis 3086

Betrifft:

Elektrische Anlage / Stromversorgung, Gleichstromeinheit 1VE - ggf. Überhitzung der Anschlüsse

Maßnahmen:

Durchführung einer einmaligen Inspektion der elektrischen Anschlüsse 1VE auf korrekte Verbindung, Sicherungsscheibe und Überprüfung der Befestigungsschraube auf vorgegebenes Anzugdrehmoment.

Fristen:

Durchführung bis spätestens 30.11.1997.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *



**Airworthiness
Directive
97-322**

Luftfahrt-Bundesamt
Airworthiness Directive Section
Lilienthalplatz 6
38108 Braunschweig
Federal Republic of Germany

Dornier

Effective Date: November 20, 1997

Affected:

Kind of aeronautical product:	Aircraft
Manufacturer:	Dornier, Wessling, Germany
Type:	Dornier 328
Models affected:	Dornier 328-100
Serial numbers affected:	3005 up to 3086
German Type Certificate No.:	2534

Subject:

Electrical Power - Inspection of the DC Power Unit 1VE electrical connections

Reason:

Reported overheating at electrical connection studs of the 1VE unit due to wrongly installed terminals and spring washers and incorrect torque of the stud nuts.

Action:

Perform a one time visual inspection of the electrical connections to ensure correct installation of the terminals and spring washers and perform a one time torque check of the stud nut.

Compliance:

Action must be performed prior November 30, 1997.

Technical publication of the manufacturer:

Dornier 328 Alert Service Bulletin No. 328-24-018 dated August 05, 1997 which becomes herewith part of this AD and must be obtained from Messrs.:

Fairchild /Dornier
P.O. Box 1103

D-82230 Wessling
Federal Republik of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log book by a licensed inspector.