

# CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE

*Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.*

## Hélicoptères AEROSPATIALE SA 315 B (LAMA)

Ensemble palier intermédiaire - inspection

Cette Consigne s'applique aux hélicoptères AEROSPATIALE SA 315 B munis d'ensembles palier intermédiaire Réf. : 3130S.67.12.000 tous indices et tous numéros de série.

Suite à un incident récent en service, d'un ensemble palier intermédiaire ayant fait l'objet (hors atelier agréé) d'une procédure de réparation par apport de chrome, selon une gamme opératoire autre que celle figurant au Manuel de Révision Générale des ensembles mécaniques (F.R.E.M) de l'AEROSPATIALE, il a été décidé de rendre impérative l'identification des ensembles ayant fait l'objet d'une telle procédure non conforme afin de les retirer du service.

En conséquence, l'inspection demandée par le S.B. AEROSPATIALE LAMA N° 01.14 Rev. 2 est à effectuer au plus tard dans les 50 heures de fonctionnement suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Consigne de Navigabilité.

**NOTA :** Les ensembles palier intermédiaire ayant fait l'objet d'une procédure de réparation non conforme par apport de chrome pourront être maintenus en service pour une période maximale de 50 heures de fonctionnement après l'exécution de l'inspection ci-dessus avant mise au rebut.

Cf. : S.B. AEROSPATIALE SA 315 N° 01.14 Rev. 2

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 7 DECEMBRE 1988

Date : 30/11/1988

Hélicoptères AEROSPATIALE  
SA 351B (LAMA)

Réf. 79-016-017(B)R1