



REGISTRO AERONAUTICO  
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

72 - 95  
S.205-29

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

A/m SIAI Marchetti S.205-22/R

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

Sottoindicata

1

RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico SIAI Marchetti n° 205B34, approvato il 25.2.1972

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

///

2

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE

OGGETTO: SUPPORTO ALTERNATORE

APPLICABILITA': aa/mm S.205-22/R aventi i seguenti numeri di costruzione :  
213, 233, da 370 a 374, da 378 a 390, da 392 a 399, 4-121, 4-124,  
4-125, da 4-127 a 4-130, 4-132, da 4-142 a 4-158, da 4-175 a 4-194,  
4-227, 4-232, 4-234, 4-235 e 5-406.

DESCRIZIONE :

Si sono verificati casi di rottura del supporto in oggetto, P/N 20619 in corrispondenza del foro di collegamento al carter. Si prescrive pertanto di ispezionare il particolare immediatamente dopo la ricezione della presente P.A., ripetendo successivamente l'ispezione ad ogni ispezione periodica delle 50 ore. Se si riscontrano crinature o rotture, il supporto deve essere sostituito con un altro efficiente, avente lo stesso P/N, prima di ulteriori voli. Per le procedure di ispezione e per l'eventuale sostituzione, attenersi a quanto stabilito alla voce ISTRUZIONI del bollettino a riferimento.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 72-89/S.205-3 rev.2.

AWORTHINESS DIRECTIVE No. 72-95/S.205-29

SIAI MARCHETTI S.205-22/R aircraft

COMPLIANCE : As required

REFERENCE : SIAI Marchetti Service Bulletin No. 205B34, RAI approved on February 25, 1972.

SUBJECT : Alternator bracket, P/N 20619

APPLICABILITY : Aircraft Serial Numbers :

213, 233, 370 to 374, 378 to 390, 392 to 399, 4-121, 4-124, 4-125,  
4-127 to 4-130, 4-132, 4-142 to 4-158, 4-175 to 4-194, 4-227, 4-232,  
4-234, 4-235, 5-406.

DESCRIPTION :

Two cases of alternator bracket failure, in correspondance of the attaching hole to the engine, have occurred.

It is prescribed to inspect the bracket for cracks, immediately after receipt of this A.D. and thereafter at every 50 hrs periodic inspection.

If cracks or breakages are found, replace the bracket before further flight.

Inspection and replacement procedures are set forth by item "INSTRUCTIONS" of referenced Service Bulletin.

The preceding A.D. which refers to the same subject is A.D. 72-89/S.205-3 rev.2.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1<sup>a</sup> emissione ..... 22 maggio 1972 .....

Rev. n° ..... del .....