



REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

SOGGETTO - OGGETTO:

AEROMOBILI SIAI MARCHETTI serie 260
Spinotti bilancieri P/N 260-14-35-3 e 260-14-35-5

RIFERIMENTI:

-Documentazione della Ditta Costruttrice:

SIAI Marchetti

Bollettino Tecnico n. 260B36 Rev. C 29-10-1987

- Prescrizioni Estere:

**N. 1987-227
del 16-12-1987**

Rev. 3
della P.A. 1983-
074

P.A. Ripetitiva:
SI

SCADENZA:

Sottoindicata

APPLICABILITA' :

Velivoli della serie 260 aventi i numeri di costruzione specificati nel B.T. a riferimento.

DESCRIZIONE :

Si prescrive l'esecuzione di quanto previsto alla voce "Istruzioni" del B.T. a riferimento, entro le scadenze appresso indicate:

- Alla ispezione periodica delle 500 e 1000 ore per spinotti p/n 260-14-35-3 aventi meno di 1000 ore di volo.
- Ad ogni ispezione periodica delle 100 ore per spinotti p/n 260-14-35-3 aventi 1000 o piu' ore di volo.
- Nel caso vengano rilevate crinature lo spinotto deve essere sostituito prima di ulteriori voli.

NOTA:

Dopo l'installazione gli spinotti migliorati p/n 260-14-35-5 dovranno essere ispezionati, in accordo con la voce "Istruzioni" del Bollettino Tecnico a riferimento, ogni 1500 ore di volo. La presente P.A. annulla e sostituisce la P.A. 86-198/F260-29 rev. 2. La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto e' la P.A. 87-150/F260-33.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE N. 87-227/F260-29 Rev. 3

SIAI Marchetti 260 series

SUBJECT: Main landing gear control rocker lever pins p/n 260-14-35-3, and p/n 260-14-35-5.

REFERENCE: SIAI Marchetti Service Bulletin n. 260B36C RAI approved on October 29, 1987

APPLICABILITY: All airplanes listed in S.B. N. 260B36 rev. C

COMPLIANCE a) At 500 hours and 1000 hours periodic inspections for pins p/n 260-14-35-3 with less than 1000 hours' time in service.

b) At each hours periodic inspection for pins p/n 260-14-35-3 with 1000 or more hours'time in service.

c) If cracks are detected replace the pin before further flights.

NOTE:

Improved replacement pins p/n 260-14-35-5 must be inspected, in accordance with Part "Instructions" of referenced Service Bulletin, at intervals not to exceed 1500 hours'time in service.

DESCRIPTION: To detect possible cracks on subject pins, carry out the inspection and replacement in accordance with Part "Instructions" of referenced Service Bulletin, within the terms set fourth under "Compliance" of this A.D.

This A.D. cancels and substitutes A.D. N. 86-198/F260-29 rev. 2.

The preceding A.D. which refers to the same aircraft is A.D. n. 87-150/F260-33.

----- FINE -----

*Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*