



REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Prescrizione di Aeronavigabilità

SOGGETTO - OGGETTO: Velivoli Piaggio P.180 / Impianto acqua toletta.

N. 1997-022
del 03-02-1997
Rev. 0
P.A. Ripetitiva: SI

RIFERIMENTI:

Documentazione della Ditta Costruttrice:
I.A.M. R. PIAGGIO

Prescrizioni Estere:
Service Bulletin 80-0096
Rev. 00

!!! URGENTE-APPLICAZIONE IMMEDIATA !!!

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 12 febbraio 1997

SCADENZA:

A partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, l'impiego del velivolo e' consentito solo con serbatoi, acqua lavabo e/o di raccolta, vuoti. Tale limitazione dovra' essere osservata fino a quando verranno eseguiti i controlli di cui al Piaggio S.B. 80-0096. I suddetti controlli dovranno comunque essere eseguiti entro 100 ore di impiego oppure 3 mesi, quale delle scadenze si verifichi prima, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA.

Successivamente eseguire i controlli previsti dal S.B. 80-0096 ad ogni ispezione annuale.

APPLICABILITA':

Velivoli I.A.M. Rinaldo Piaggio aventi numero di costruzione 1002, 1004, da 1006 a 1017, 1019, da 1021 a 1030.

DESCRIZIONE:

Allo scopo di evitare che, a causa di perdite dall'impianto della toletta, acqua possa accumularsi sul fondo della fusoliera e, in caso di bassa temperatura, ghiacciare provocando il blocco dei sistemi di comando primari, si prescrive la limitazione operativa e l'esecuzione delle ispezioni richieste dal Service Bulletin a riferimento, entro i termini riportati alla voce "SCADENZA" della presente PA.

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

Airworthiness Directive 97-022, issued 03 February 1997.

!!! URGENT - IMMEDIATE ACTION REQUIRED !!!

Effective Date: 12 February 1997

Applicability: I.A.M. Rinaldo Piaggio P.180 airplanes having Manufacturer's Serial Number (MSN) 1002, 1004, 1006 thru 1017, 1019, 1021 thru 1030.

Description/Compliance:

To prevent jamming of the rudder control cables due to frozen water in the fuselage

belly, between frames 5792 and 6000, as of the effective date of this AD it is prohibited to operate the airplane if any water is present in the lavatory tank and/or in the waste tank, unless the checks required by the referenced Service Bulletin are accomplished.

In any case the checks called for by this Service Bulletin must be accomplished within 100 flight hours or three months, whichever occurs first, after the effective date of this AD.

Repeat the above checks at each annual inspection.

Reference:

I.A.M. Rinaldo Piaggio Service Bulletin no. 80-0096.

-----FINE-----

Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.