



**REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO**

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

76 - 260

~~AB.205-36~~

AB.212 - 11

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Elicotteri Agusta Bell 205A1 e 212

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

Sottoindicate

¹

RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

AGUSTA B.T. 205A1-40 e B.T. 212-52 del 30.11.76 o successive revisioni approvate
BELL S.B. 205-76-15 del 26 ottobre 1976 e S.B. 212-76-11 o successive rev. approvate

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

²

TIPO DELLA PRESCRIZIONE: MODIFICA

OGGETTO: CUSCINETTI P/N 204-040-623-1 DEI SUPPORTI ALBERI R/C CON I CUSCINETTI
P/N 204-040-623-5.

APPLICABILITA': Come indicato nei Bollettini in riferimento.

DESCRIZIONE :

Si prescrive l'introduzione dei Bollettini tecnici a riferimento, secondo le procedure e le scadenze in essi indicate.

SCADENZE :

Elicottero AB.205A1

Entro e non oltre la prossima ispezione delle 1000 ore.

Il cuscinetto 204-040-623-1 non sarà più disponibile e non ne sarà autorizzato l'impiego trascorsi 90 giorni dalla data della presente P.A..

Elicottero AB.212

I cuscinetti p/n 204-040-623-1 che hanno 25 o più ore di volo devono essere sostituiti entro 75 ore di volo dalla ricezione della presente P.A., oppure entro le 300 ore totali di volo, quale dei due casi si verifica prima.

Il limite ore funzionamento del cuscinetto p/n 204-040-623-1 è ridotto a 100 ore.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto, è la P.A. 76-259/AB.205-35, AB.212-10.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 76-260/AB.205-36, AB.212-11

BELL and AGUSTA-BELL 205A1 and 212 helicopters

SUBJECT : Replacement of tail rotor hanger bearings p/n 204-040-623-1 with 204-040-623-5.

REFERENCE : Agusta Bollettino Tecnico n° 205A1-40, corresponding to Bell Service 205-76-15 dated October 26, 1976, or later RAI approved revision.

Agusta Bollettino Tecnico n° 212-52, corresponding to Bell Service Bulletin 212-76-11 dated October 10, 1976, or later RAI approved revision.

COMPLIANCE : AB.205A1 helicopter

Within and no later than the next 1000 hour inspection.

The 204-040-623-1 bearing will neither be available nor approved for installation, after 90 days, from the date of this AD.

AB.212 helicopter

204-040-623-1 bearings which have 25 or more hours service time must be replaced within 75 hours additional service time or within 300 hours, whichever occurs first. The service life on the p/n 204-040-623-1 bearing is reduced to 100 hours.

APPLICABILITY : As set in the referred Bulletins.

DESCRIPTION :

To provide a new bearing with improved service life, accomplish the below specified modification in accordance with the referred Bulletin within the terms specified under "COMPLIANCE".

The preceding AD, which refers to the same subject, is AD 76-259/AB.205-35, AB.212-10.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data l' emissione 31 dicembre 1976

Rev. n° del